

SIA "ORIS"
Rīga, Ganību dambis 26-3, LV-1005
Tālr. +371 26568692
info@oris.lv



Reģ.nr. 40203141837
PVN nr. LV40203141837
Būvkomersanta reģ.nr: 15049

(apsekotājs un tā rekvizīti)

Tehniskās apsekošanas atzinums TAA-ŠN-5


"Ziedkalnes 3", Vilces pagasts, Jelgavas novads
Kadastra apzīmējums: 54900020029001;

Pielikums Nr.1 Fotofiksācija


Atzinums izsniegts 2019.gada. 15.decembrī



Attēls nr.1 Grīdas seguma izdiluums (Pirmā stāva ēdamzāle)

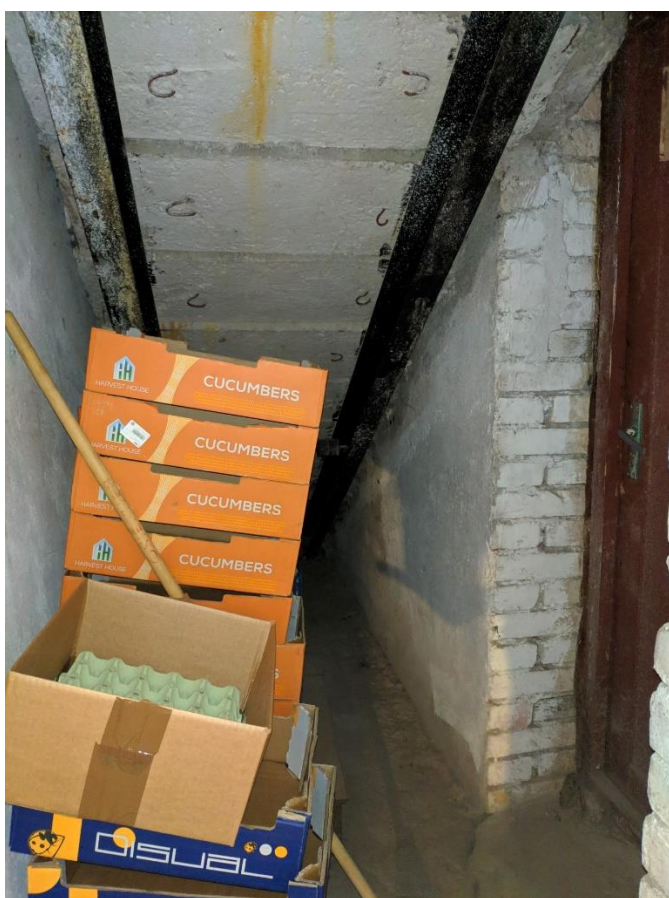

Attēls nr.2 Zem kāpnēm novietoti degtspējīgi priekšmeti

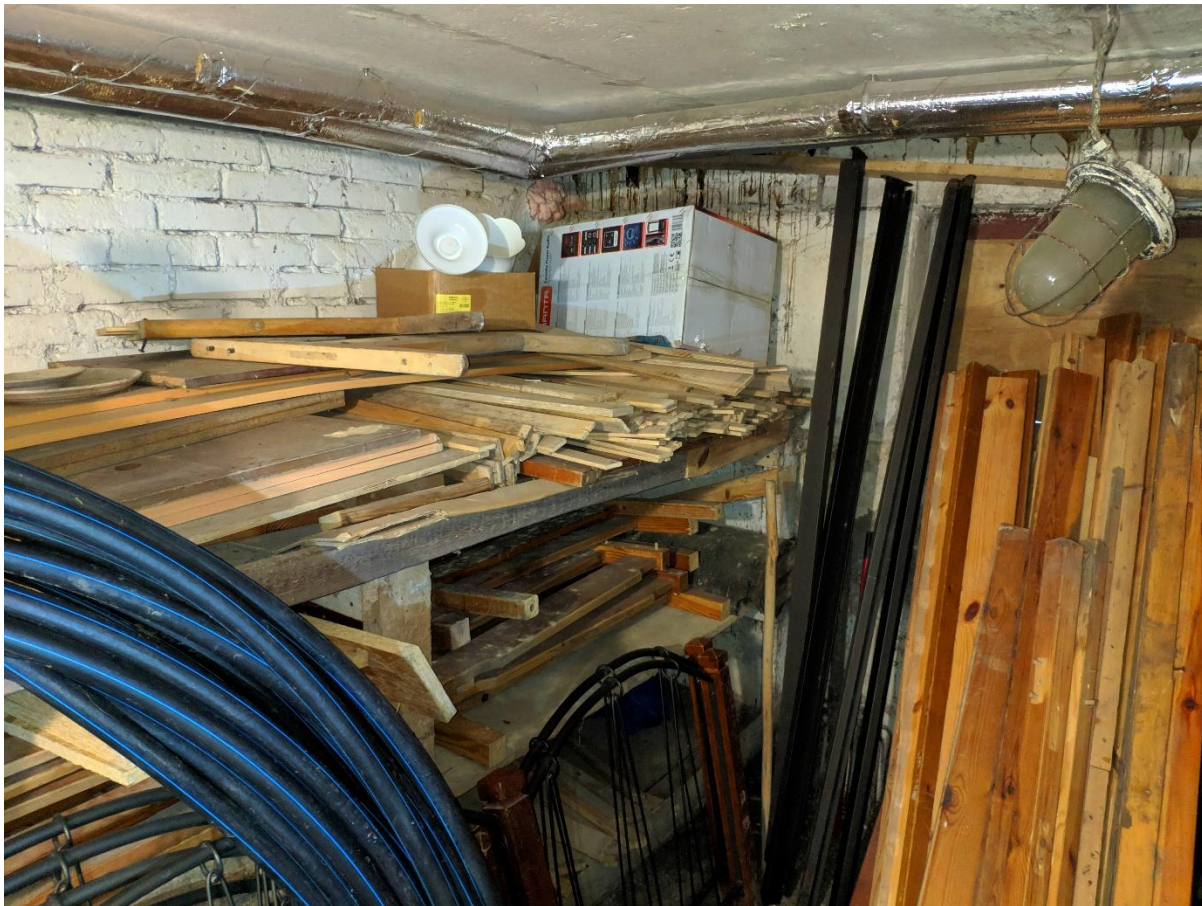

Attēls nr.3 Gaismeklim bojāts stiprinājums



Attēls nr.4 Dzelzsbetona panelim bojāta betona aizsargkārtā




Attēls nr.5 Ūdens ievads



Attēls nr.6 Mitruma radīti bojājumi (-1.st telpa nr.77)



Attēls nr.7 Mitruma radīti bojājumi (-1 stāvs telpa nr.77)

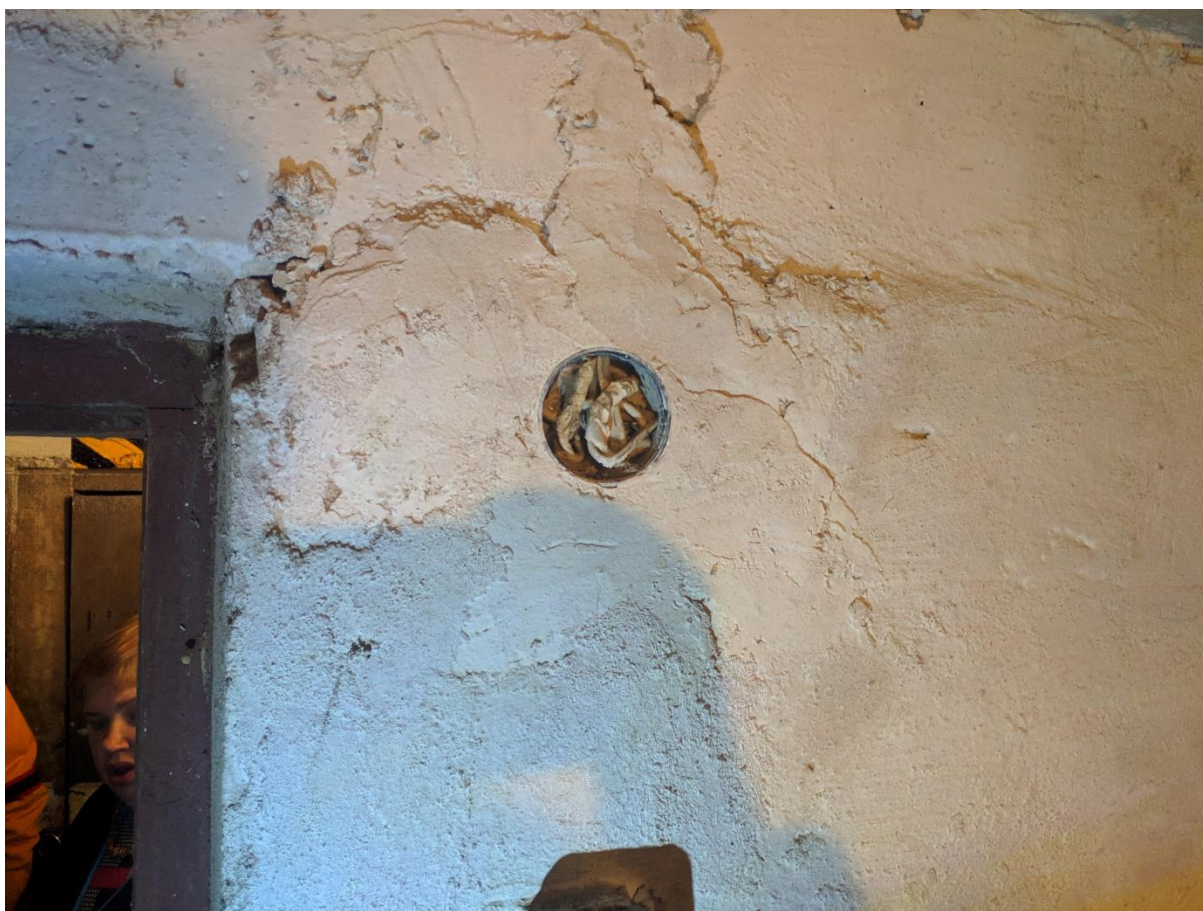

Attēls nr.8 Nedroša elektroinstalācija. Trūkst savienojumu kārbas nasegvāks (-1.st telpa nr.77)



Attēls nr.9 Siltummezgls



Attēls nr.10 Nedroša elektroinstalācija. Savienojumu kārbām trūkst nosegvāks



Attēls nr.11 Mitruma iekļūšana ēkā (-1 stāvs)



Attēls nr.12 Evakuācijas gaismekļi, kuriem nokalpojuši akumulatori (2.st un 3.st

gaitenī)



Attēls nr.13 Kondensāta radīti logu ailes apdaes bojājumi



Attēls nr.14 Sienu apdares un grīdas seguma bojājumi



Attēls nr.15 Aizmūrēta durvju aile bez apdares



Attēls nr.16 Kāpņu telpas durvis bez durvju pašizvēršanās mehānismiem



Attēls nr.17 Nolietots grīdas seguma



Attēls nr.18 Jumta seguma bojājumi(caurumi)



Attēls nr.19 Jumta seguma bojājumi (caurumi) un mitruma piesūcināta koka lata.



Attēls nr.20 Jumta segums



Attēls nr.21 Mūra ventilācijas kanāla mūrējuma erozija



Attēls nr.22 Mūra ventilācijas kanāla mūrējuma erozija



Attēls nr.23 Mitruma radīti sienu apdares bojājumi



Attēls nr.24 Bojātas lietus notekas dēļ, ķieģeļu mūris tiek pakļauts mitruma ietekmei



Attēls nr.25 Bojātas/netīritas lietus notekrenes radītie bojājumi ķieģeļu mūrim un sienu apdarei



Attēls nr.26 Notekūdeņi no lietus notekām netiek novadīti, bet uzkrājas pie ēkas



Attēls nr.27 Betona ēkas aizsargapmale ar slīpumu uz ēkas pusi



Attēls nr.28 Ārējas apdares bojājumi.



Attēls nr.29 Aizaugušas lietus notekas.